■ NetApp

疑難排解儲存陣列的組態 ONTAP FlexArray

NetApp October 22, 2024

目錄

疑	發難排解儲存陣列的組態	•
	開始疑難排解陣列 LUN 的 ONTAP 組態	•
	無效的路徑設定範例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	發生連結故障時會發生什麼情況	3
	分區與主機群組組組態之間的關係。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	(

疑難排解儲存陣列的組態

您應該在初始安裝期間驗證組態、以便在組態進入正式作業環境之前解決問題。

開始疑難排解陣列 LUN 的 ONTAP 組態

在排除陣列 LUN 的 ONTAP 組態故障時、您應該遵循系統化方法來判斷問題的原因。 本程序建議您訂購疑難排解產品。



繼續進行疑難排解步驟時、您應儲存收集到的問題相關資訊、以便在問題提報時提供此資訊給技術支援人員。

步驟

1. 判斷問題是由 _ 前端 _ (影響所有對應平台的 ONTAP 問題)或 _ 後端 _ (交換器或儲存陣列組態的問題) 所造成。

例如、如果您嘗試使用 ONTAP 功能、但無法如預期般運作、則問題可能是正面的問題

2. 視問題性質而定、採取適當行動來解決此問題:

如果 ONTAP 組態有	然後執行此動作
前端問題	請依照 ONTAP 指南中的指示、繼續疑難排解 ONTAP 功能。 "ONTAP 9 文件"
後端問題	a. 檢查互通性對照表、確保支援下列項目:組態、儲存陣列、儲存陣列韌體、交換器和交換器韌體。 "NetApp 互通性對照表工具" b. 使用 storage array config show命令檢查系統是否可以偵測到任何常見的後端組態錯誤。 如果 ONTAP 偵測到後端組態錯誤、您必須執行storage errors show命令以取得有關錯誤的詳細資料。

- 3. 如果問題的原因仍然不清楚、請檢查下列來源、確保您的系統符合使用儲存陣列的要求:
 - 。 使用儲存陣列驗證安裝
 - 。"適用於協力廠商儲存設備的虛擬化實作FlexArray"
 - 。"NetApp E系列儲存設備的虛擬化實作FlexArray"

- 。"NetApp 互通性對照表工具"
- "NetApp Hardware Universe"
- 4. 如果您仍需要協助解決問題、請聯絡技術支援。


無效的路徑設定範例

路徑設定可能無效、因為通往陣列 LUN 的路徑不是備援路徑、或是通往陣列 LUN 的路徑數量不符合 ONTAP 需求。

無效的路徑設定:未設定替代路徑

請務必從 ONTAP 系統上的兩個 FC 啟動器設定通往所有陣列 LUN 的替代路徑、以避免單點故障(SPOF)。

下列組態無效、因為它不會提供從 ONTAP 系統上每個 FC 啟動器連接埠到儲存陣列上每個 LUN 的替代路徑。來自同一 ONTAP 系統的兩個 FC 啟動器連接埠、都會透過同一個交換器連接至儲存陣列。

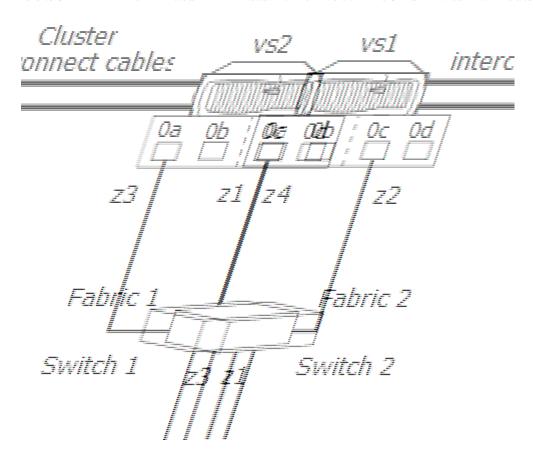

假設下列分區已在這個無效範例中存在:

- 對於vs1:
 - 。0A 分區用於查看控制器 1 連接埠 A
 - 。 OC 分區為查看控制器 1 連接埠 B
- 對於vs2:

- 。 0A 分區用於查看控制器 2 連接埠 A
- 。 0C 分區為「控制器 2 連接埠 B」

在此範例組態中、每個交換器都會變成 SPOF。

若要將此設定設為有效組態、必須進行下列變更:

- * VS1 的 FC 啟動器連接埠 0c 必須連接至交換器 2。
- VS2 的 FC 啟動器連接埠 0A 必須連接至交換器 1。
- 必須設定適當的分區。

如果您在儲存陣列上使用多個連接埠、而該連接埠支援在選定的連接埠集上設定特定的 LUN 集、則指定的 FC 啟動器連接埠必須能夠看到架構上呈現的所有陣列 LUN 。

發生連結故障時會發生什麼情況

ONTAP 會定期監控連結的使用情況。ONTAP 對連結故障的回應會因故障發生的位置而異。

下表顯示當 Fabric 附加組態發生故障時會發生什麼情況:

如果	然後	
ONTAP 系統和交換器	ONTAP 會立即收到通知、並立即將流量傳送到另一個路徑。	
交換器和儲存陣列	ONTAP 並未立即得知有連結故障、因為 ONTAP 系統和交換器之間仍建立連結。ONTAP 發現 I/O 逾時時會發生故障。ONTAP 會重試三次、將流量傳送到原始路徑、然後將流量容錯移轉到另一條路徑。	

分區與主機群組組組態之間的關係

修正分區組態錯誤時、有時也必須變更主機群組組組態、反之亦可。

區域與主機群組定義之間的相依性

在區域定義中發生的錯誤可能需要重新設定主機群組定義和反向。

建立區域定義時、會指定兩個連接埠: ONTAP 系統上 FC 啟動器連接埠的 WWPN 、以及該區域的儲存陣列連接埠 WWPN 或 WWNN。同樣地、在儲存陣列上設定 ONTAP 系統的主機群組時、會指定您要成為主機群組成員的 FC 啟動器連接埠的 WWPN。

組態的一般順序如下:

1. 建構區域定義。

- 在儲存陣列上建構主機群組(從選單中選取 ONTAP 系統上 FC 啟動器連接埠的 WWPN)。
- 3. 向連接埠呈現陣列 LUN。

不過、主機群組有時會在區域定義之前進行設定、這需要在儲存陣列的主機群組組組態中手動輸入 WWPN。

常見錯誤

在 ONTAP 輸出中、 ONTAP 系統上的 FC 啟動器連接埠會以介面卡編號來識別、例如 0A 、 0b 、 0c 、 0d 、 此外、也適用於內建連接埠的機型。 WWPN 顯示在交換器 GUI 和儲存陣列 GUI 中。由於 WWPN 是長的十六進位格式、因此常見的錯誤如下:

如何指定 WWPN	一般錯誤
系統管理員輸入 WWPN	輸入錯誤。
交換器會自動探索 WWPN	從選擇清單中選取錯誤的 FC 啟動器連接埠 WWPN。



當 ONTAP 系統、交換器和儲存陣列連接在一起時、交換器會自動探索 ONTAP 系統和儲存陣列連接埠的 WWPN。然後、交換器 GUI 的選單中會提供 WWPN、讓您可以選擇每個區域成員的 WWPN、而非輸入。為了消除輸入錯誤的可能性、建議交換器探索 WWPN。

錯誤的串聯影響

疑難排解光纖附加組態問題時、最明顯的第一步是檢查分區設定是否正確。考慮到主機群組與區域定義之間的關係也很重要。修復問題可能需要重新設定區域定義和主機群組定義、視設定程序期間發生錯誤的位置而定。

如果交換器會自動探索 WWPN、且首先設定區域定義、則用於存取儲存陣列上 LUN 的 FC 啟動器連接埠的 WWPN 會自動傳播至儲存陣列 GUI 中的主機群組組態選項清單。因此、任何分區錯誤也會傳播至儲存陣列主機群組選擇清單。挑選清單會顯示長型十六進位 WWPN、而非 ONTAP 系統上可見的短 FC 啟動器連接埠標籤(例如 0A 、 0b 等)。因此、不容易看出您預期要列出的 WWPN 不在這裡。

下表顯示某些錯誤的影響:

交換器上的區域定義	儲存陣列上的主機群組組組態	ONTAP 輸出中的症狀
區域定義中的 FC 啟動器連接埠不正確。這會導致不正確的 FC 啟動器連接埠 WWPN 傳播至主機群組組組態。	選取清單中顯示的 FC 啟動器連接 埠 WWPN 已選取、而非您想要的 WWPN。	陣列 LUN 無法透過 FC 啟動器連接 埠看見、而預期的 LUN 會顯示在該 連接埠上。
區域定義包括正確的 FC 啟動器連接埠。	主機群組定義中的 WWPN 不正確、原因如下:	
	• 選擇了錯誤的 WWPN。	
	• 在設定區域定義之前手動設定主機群組、並在輸入 FC 啟動器連接埠的 WWPN 時發生輸入錯誤。	

串聯分區和主機群組組組態錯誤範例

區域定義中發生的錯誤可能會影響主機群組定義、反之亦然。當路徑上看不到 LUN 時、您需要檢查分區和主機群組組組態錯誤。

假設您的組態順序如下:

1. 區域定義是在交換器上建立的。

ONTAP 系統的 FC 啟動器連接埠 0A 的 WWPN 已置於區域定義中。不過、其用意是將 FC 啟動器連接埠 0c 的 WWPN 納入區域定義。

2. 主機群組是在儲存陣列上建立的。

已選取 FC 啟動器連接埠 0A 的 WWPN (因為這是唯一可用的 WWPN 、不明顯是 0A 的 WWPN 、而不是 0c)。

3. 在 ONTAP 中、您會透過 FC 啟動器連接埠查看陣列 LUN 、預期會看到陣列 LUN 超過 0c 。

不過、 0c 上沒有陣列 LUN 、因為區域定義和主機群組定義都不正確地包含 FC 啟動器連接埠 0A 的 WWPN。



您使用 storage array config show 命令來檢視陣列 LUN 資訊。

4. 您開始進行疑難排解、因為無法在啟動器上看到 LUN 、而您預期會看到 LUN 。

您需要同時檢查分區和主機群組組組態、但下列哪項程序都不重要。您可能會看到不同的訊息、這取決於您是先 從主機群組開始修正內容、還是先從分區開始修正內容。

請先檢查分區、以進行疑難排解

1. 檢查 ONTAP 系統的區域定義。

您發現其中有兩個區域、其中包含用於 FC 啟動器連接埠 0A 的 WWPN 、而其中沒有用於 0c 的 WWPN 區域。

2. 修正不正確的區域定義並加以啟動。



運行時,您將無法通過啓動器端口看到陣列 LUN storage array config show。

移至陣列並重新設定主機群組、以納入 FC 啟動器連接埠 0c 的 WWPN。

由於 0c 的 WWPN 位於已啟動的區域定義中、因此 0c 的 WWPN 會顯示在儲存陣列上主機群組組態的選項清單中。

4. 在 ONTAP 系統上、執行 storage array config show 以透過 FC 啟動器連接埠檢查陣列 LUN 、以確認陣列 LUN 顯示於 0c 以上。

請先檢查主機群組以進行疑難排解

1. 從 ONTAP 系統的控制檯運行 storage show adapteradapter#`,然後記下本例中缺少的適配器 -0c

的 WWPN。

2. 前往儲存陣列、將您寫下的 WWPN 與主機群組選項清單中顯示的 WWPN 進行比較、以查看是否列出您預期的 FC 啟動器連接埠 WWPN。

如果您預期的 WWPN 未出現、則您想要的啟動器不在區域定義中。

如果儲存陣列允許您修改主機群組中的 WWPN 、您可以修改顯示為您所寫下的 WWPN 。



如果儲存陣列不允許您修改主機群組中的 WWPN 、則需要在修改區域定義之後修改主機群組 定義。

由於尚未修復分區、因此您仍無法在您要使用的啟動器上看到 LUN。

- 4. 移至交換器、以正確的 FC 連接埠啟動器取代不正確的 WWPN 、然後啟動區域定義。
- 5. 如果您無法在之前的程序中修正主機群組定義中的 WWPN 、請移至儲存陣列並重新設定主機群組、以納入 FC 啟動器連接埠 0c 的 WWPN 。

由於 0c 的 WWPN 位於已啟動的區域定義中、因此 0c 的 WWPN 會顯示在儲存陣列上主機群組組態的選項清單中。

6. 在 ONTAP 系統上、執行 storage array config show 以透過 FC 啟動器連接埠檢查陣列 LUN 、以確認陣列 LUN 顯示於 0c 以上。

現在您應該可以透過 FC 啟動器連接埠存取 LUN。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意,不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法(圖形、電子或機械)重製,包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明:

此軟體以 NETAPP「原樣」提供,不含任何明示或暗示的擔保,包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保,特此聲明。於任何情況下,就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害(包括但不限於替代商品或服務之採購;使用、資料或利潤上的損失;或企業營運中斷),無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為(包括疏忽或其他)等方面,NetApp 概不負責,即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利,恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務,除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項(含)以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明:政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013(2014 年 2 月)和 FAR 52.227-19(2007 年 12 月)中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務(如 FAR 2.101 所定義)的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質,並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限,僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍,並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定,否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可,不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利,僅適用於 DFARS 條款252.227-7015(b)(2014 年 2 月)所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱,均為其各自所有者的商標,不得侵犯。